

# 有纸记录仪

## CHR12R 系列

### 基本性能

- 显示功能：画面信息丰富，可同时显示时间、数据、棒图、报警等，支持定点和循环显示。
- 输入功能：最多8通道万能输入，可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号。
- 记录功能：采用进口热敏打印机，无笔墨消耗，无笔位误差，抗震动；在104mm内有832个热印点；对测量值进行曲线记录和数字记录；记录曲线同时打印标尺刻度和各个通道标记。
- 实时时间：高精度时钟，掉电也不影响正常计时。
- 曲线迁移功能：通过对记录边界的设定，可使不同通道的曲线记录分离开。
- 走纸速度：10~2000mm/h自由设定。
- 配电输出：可选配最多1路DC24V/60mA配电输出。
- 附加功能：可选配报警、变送、通讯、USB接口功能。


### 选型说明

型号代码	技术规格	
CHR12R-	1~8通道输入；采样周期1秒；折叠式记录纸，宽120mm，长8000mm。	
外形尺寸	144×144×233 mm	开孔尺寸：138×138
面板规格	2.7英寸高亮度OLED液晶屏（128×64）	
通道数	1~8	1~8通道输入
输入信号	万能输入，通过参数设置选择输入信号 热电偶（K/S/R/B/N/E/J/T） 热电阻（Pt100/Cu100/Cu50） 电压（0~5）V / （1~5）V / （1~5）V开方 / （0~10）V 电流（0~10）mA / （4~20）mA / （4~20）mA开方 毫伏（0~20）mV / （0~50mV） / （0~100）mV	
报警（选件） （250V AC/5A，常开触点）	A2	2点继电器输出
	A4	4点继电器输出
	A6	6点继电器输出
	A8	8点继电器输出
变送（选件）	M2	2路（4~20）mA变送输出（输入最多4路）
	M4	4路（4~20）mA变送输出（输入最多4路）
外供电源（选件）	P1	24V±10% 60mA以下
通讯（选件）	R2	modbus-RTU协议 RS485接口
USB接口（选件）	USB	大容量USB接口，配优盘
电源规格	V0	100~240V AC 50/60 Hz
	V1	22~26V DC

### 外观



### 基本端子图

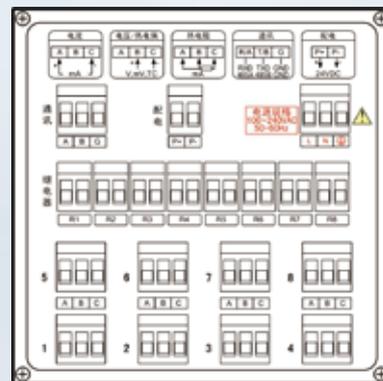

选配变送功能的接线端子图，见仪表随货背面端子图